

Монтажни бошлашдан олдин, GRAND LINE® сув оқизиш тизимининг қозикларини ўрнатинг

Профилланган маҳсулотлар билан ишлашнинг умумий қондлари

2 мгача листларни бўшлатиш учун камидга 2 нафар одам ва кейинги 1,5-2 м га яна бир одам зарур керак. Листларнинг каттиқ килиб кетишга йўл кўймай, тик ҳолатда кўтариши ва ташини зарур. Листларни судраб ташини ва уларни ташлаша, ўт-ўлан устига ва ерга кўйиш такисланади.

Ўзок вакт мобайнида сакланганда боғламлар сув оқиб тушиши учун киялатиги ўрнатилади (расмга каранг).

Боғламдаги листларни (завод ўрамидаги) бир хафтадан узоқ саклаш мумкин эмас, кўпроқ вакт саклаш учун эса листларни бир боғламда 10 тадан ошиб кетмайдиган чоркирралар билан тахлаб чикиш керак.

Хавфсизлик техникаси

Факат кўлқопларда ишлаш керак! Листлар кўтарилаётган ва маҳкамланадиган пайтда томнинг тагида турманг.

Том ёниш ишлари пайтида эҳтиёт килиш арконидан фойдаланингиз шарт.


Асабоблар



МЕТАЛЛ ЧЕРЕПИЦАНИ МОНТАЖ ҚИЛИШ

1. Карнис планкасини монтаж қилиши

Катак-катақ килиб кокиладиган биринчи катар тахталарининг (обрешетка) баландлиги металлочерьепицанинг погонасидан бир погона баланд бўлиши керак.

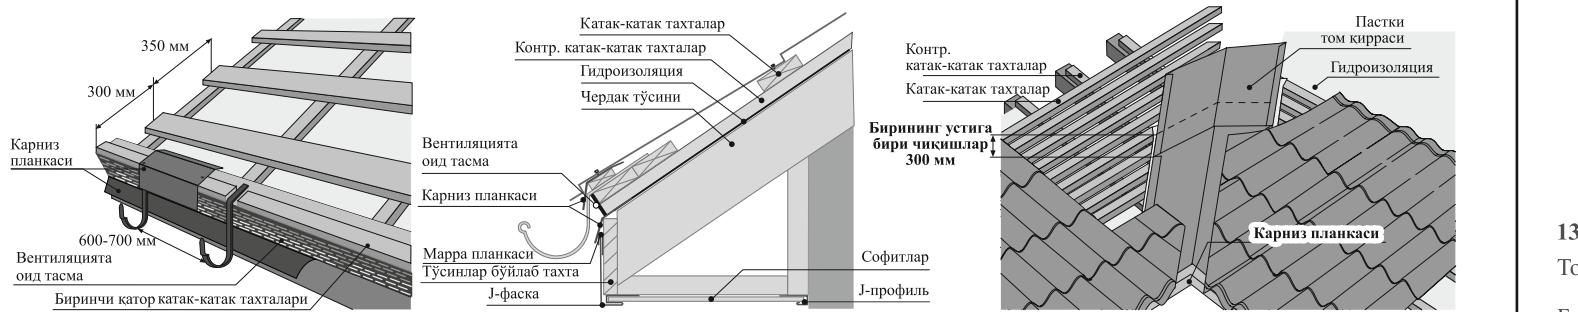


3. Мўри атрофига жияк ўрнатиши

Trimlemeniz birikmaning From etak quyi va yon a'zolarini tayorlash.


Yuqori element teksis lavha amalga oshiriladi.

ot ostida yoki quvur yuqorida SAC qulf munosabati ostida eng ob'ektni qiling.

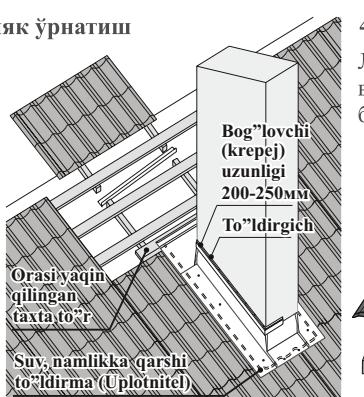


4. Листларни кўтариши

Листлар тайёрланган конструкцияга солинади ва арконлар билан томга ўйналтирувчilar бўйлаб кўтарилади.

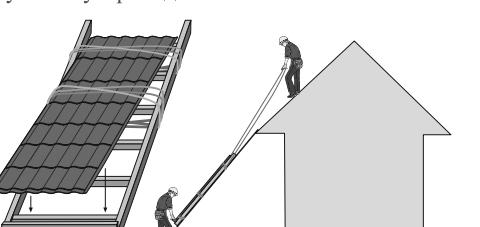

5. Листлар бўйича юриш қондаси

Фақат эгилган тўлкинга босиши мумкин.



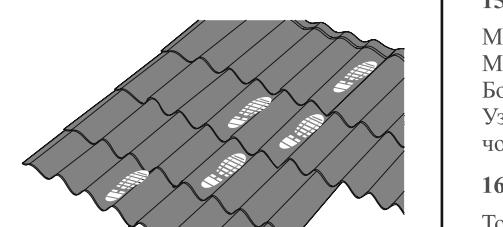


6. Том ёниш материалини монтаж қилиши

Листлар карнис оркасида 50 мм га осилиб турдиган килиб карнис чизиги бўйлаб катъий ётик ҳолатда текисланishi керак.


Листлар катак-катақ тахталарга биринчи жойида, погонага якин тўлкиннинг эгилши жойига маҳкамланади.

Зарур бўлса, листлар ўзаро саморезлар билан сикилиб маҳкамланади.

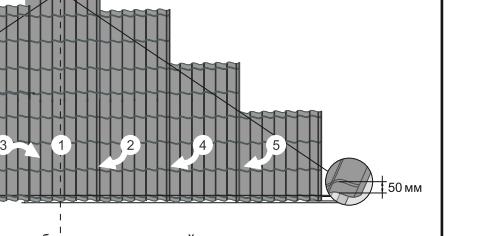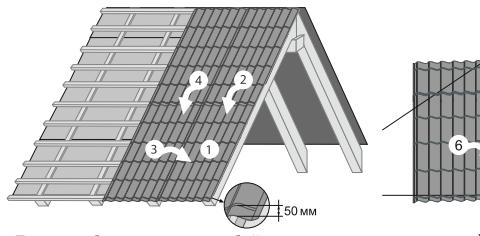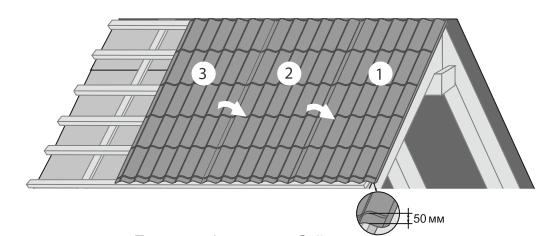


7. Листларни мустаҳкамлаши

Листлар катак-катақ килиб кокиладиган тахталарга бўйлами оркали ҳар иккинчи кўндаланг тўлкинга мустаҳкамланади. Хар бир квадрат метрга 6-8 та саморез сарфланади.

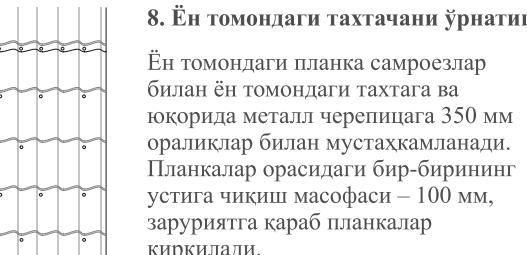


8. Ён томондаги тахтачани ўрнатиши


Ён томондаги планка саморезлар билан ён томондаги тахтага ва юкорида металл черепицага 350 мм оралислар билан мустаҳкамланади. Планкалар орасидаги бир-бирининг устига чиқиши масофаси – 100 мм, зарурията караб планкалар киркилади.

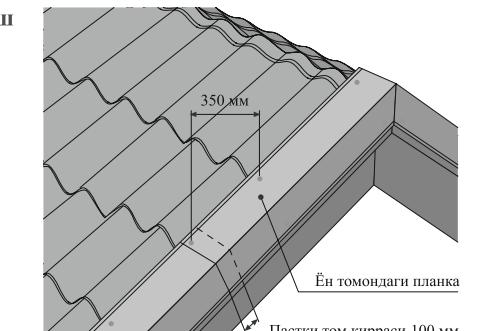


9. Устки том киррасини ўрнатиши

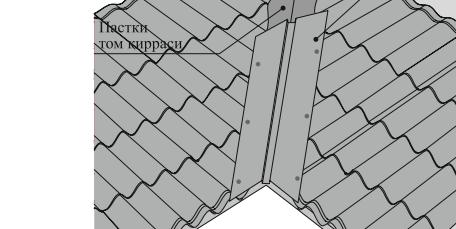


10. Кўшилиб кетадиган планкаларни ўрнатиши

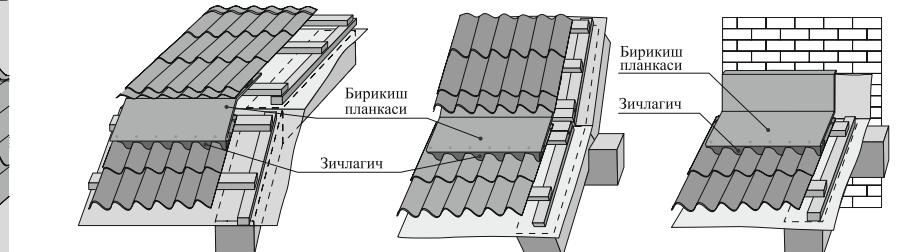

11. Нишабларни ўрнатиши

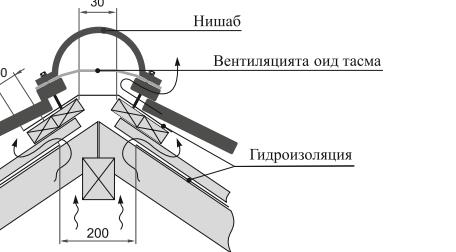

12. Хавфсизлик элементларини монтаж қилиши

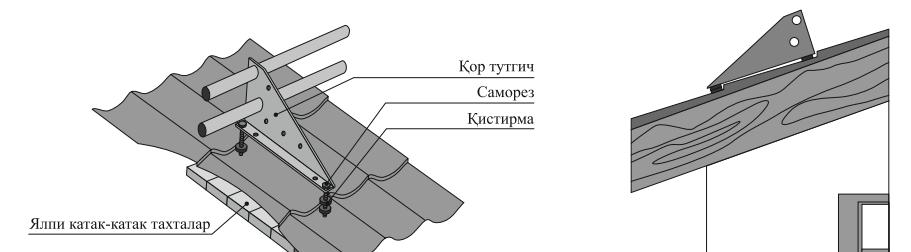

13. Монтаждан кейинги асрар

Томдан ахлатларни йигиштиринг.

Бир йилда иккى марта томни дарахт бағрглари, шох-шаббалари ва томга тушган бўшка нарсалардан тозаланг. Букишини юмшоқ чўтка, латта ёрдамида ёки нишабдан карнисга карата ўйналтирилган сув оқимини юбориб бажаринг. Том устида факат таги юмшоқ пойабзалда юриш мумкин.

14. Металл черьепицани (МЧ) ташини қондади

Профилланган буюмларни ташини чогига боғламлар транспорт воситасига боғламдаги листлар транспорт воситаси харакатланаётганда ўзидан-ўзи сурシリб ёки силкib кетишига йўл кўйилмайдиган килиб жойлаштирилиши ва маҳкамланishi керак. Транспорт воситаси кузовининг бўйи профилланган маҳсулотлар солинган боғламлар узунлигидан кам бўлмайдиган чоркирралар кўйилиб чикиши ва листлар орасига таёчалар кўйилиб, хавонинг бемалол кириши таъминланishi керак.

15. Металл черьепицани (МЧ) саклани қондади

Металл черьепица бўшлатилган заҳоти металл маҳкамлагич очиб олиш керак.

Металл черьепица иситилмайдиган, ёмғир ва тўғридан-тўғри кўшё нурлари тушмайдиган омборхоналарда сакланиши керак.

Боғламдаги профилланган листларни 1 хафтадан узоқ вакт мобайнида саклашга йўл кўйилмайди.

Узоқрок вакт мобайнида сакланганда профилланган маҳсулотларнинг боғламлари остига баландлигини 100 мм ва одими 500 мм дан кам бўлмайдиган чоркирралар кўйилиб чикиши ва листлар орасига таёчалар кўйилиб, хавонинг бемалол кириши таъминланishi керак.

16. Томни тўлиқ бутлаш учун Сиз кўйидагиларни сотиги олишингиз керак:

Томни шамоллатиш мосламаси

 
Кор тутгичлар




Флюгерлар




Тарнов




Винил софит

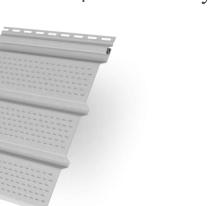


Сув ва шамолдан химояловчи пленка

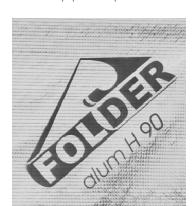

Зичлагич

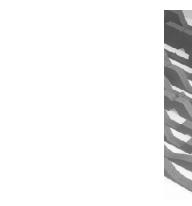

Вентиляцията оид тасма

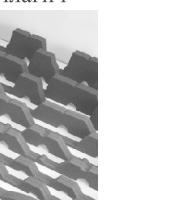


ПЕРЕД НАЧАЛОМ МОНТАЖА УСТАНОВИТЕ КРЮКИ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ GRAND LINE®

Общие правила обращения с профилированными изделиями

Для разгрузки необходимо минимум 2 человека на листы до 2 м и по 1 человеку на следующие 1,5-2 м. Поднимать и переносить листы необходимо в вертикальном положении, не допуская сильных перегибов.

Запрещается тасить листы волоком и бросать их, класть на траву и землю. При длительном хранении пачки устанавливаются под наклоном для стока воды (см. рисунок). Листы в пачке (заводской упаковке) хранить не более недели, а для более долгого хранения проложить листы брусками в стопки не более 10 листов.

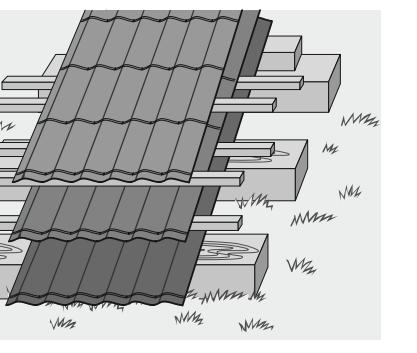

Техника безопасности

Работать только в перчатках! Не стойте под кровлей во время подъема и крепежа листов. При кровельных работах обязательно используйте страховочный канат.

Инструменты






ВНИМАНИЕ!

Запрещается использовать углошлифовальную машину с абразивным кругом.

МОНТАЖ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

1. Монтаж карнизной планки

Высота первой обрешетки должна быть выше на высоту ступени металлочерьепицы.

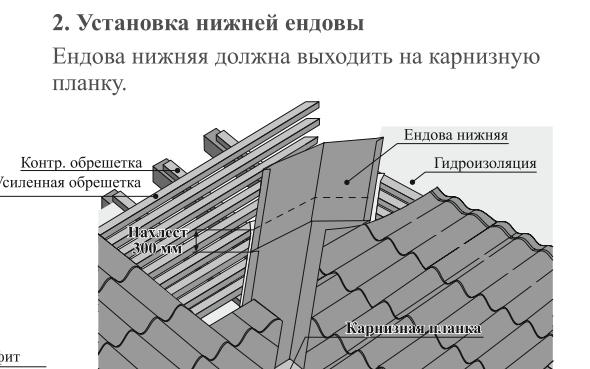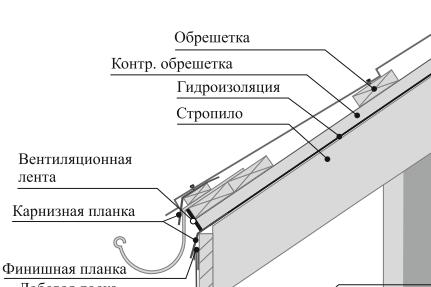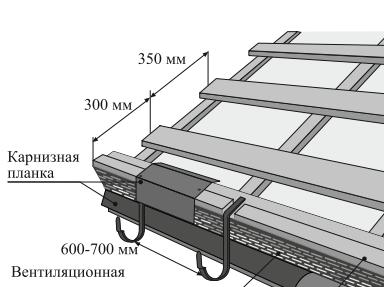

2. Установка нижней ендовой



Ендова нижняя должна выходить на карнизную планку.



3. Установка обвода вокруг дымохода


Из

планки примыкания подготовьте нижний и боковые элементы фартука. Верхний элемент выполните из плоского листа. Заведите верхний элемент под конек или под замковое соединение листов металлочерьепицы над трубой.

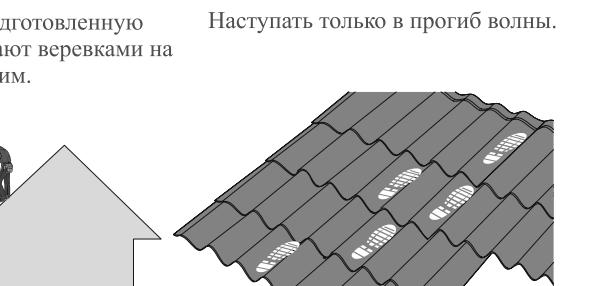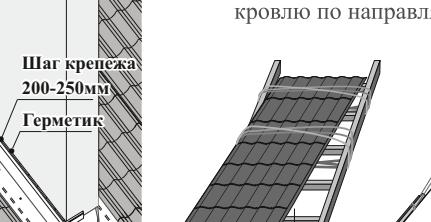

4. Подъем листов

Листы вкладывают в подготовленную конструкцию и поднимают веревками на кровлю по направляющим.



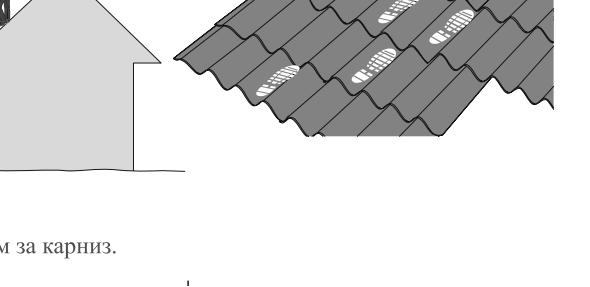


6. Монтаж кровельного материала

Листы должны быть выровнены строго горизонтально по линии карниза со свесом 50 мм за карниз.

Листы крепятся в проги волны в местах прилегания к обрешетке, ближе к ступеньке.

При необходимости стянуть листы между собой саморезами.

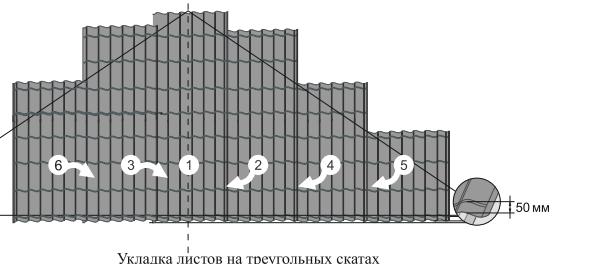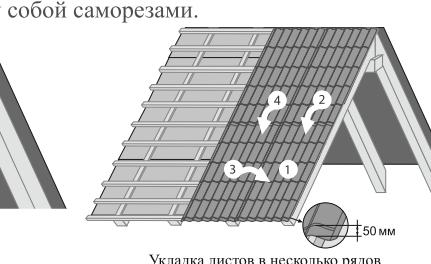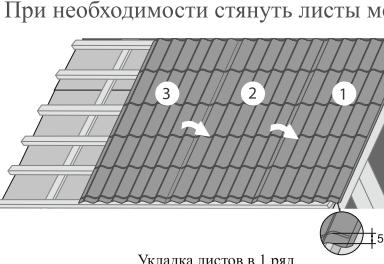

5. Правило хождения по листам

Наступать только в проги волны.

